

Helios Ventilatoren

**MONTAGE UND BETRIEBSVORSCHRIFT  
INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS  
NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION**

DE  
EN  
FR



Raumsensor zur Erfassung der relativen Feuchte/Temperatur in der Raumluft

Room sensor for measuring the relative humidity/temperature of the room air

Sonde d'ambiance pour détecter l'humidité relative/la température de l'air ambiant

**AIR1/KWL-FTF 0-10V**



DE

**KAPITEL 1****ALLGEMEINE HINWEISE****1.1 Wichtige Informationen**

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau durchzulesen und zu beachten. Nationale einschlägigen Normen, Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften (z.B. DIN EN VDE 0100) sowie die TAB des EVUs sind unbedingt zu beachten und anzuwenden.

Die Bedienungsanleitung als Referenz am Gerät aufbewahren. Nach der Endmontage muss dem Betreiber (Mieter/Eigentümer) das Dokument ausgehändigt werden.

**1.2 Warn- und Sicherheitshinweise**

Nebenstehendes Symbol ist ein sicherheitstechnischer Warnhinweis. Alle Sicherheitsvorschriften bzw. Symbole müssen unbedingt beachtet werden, damit jegliche Gefahrensituation vermieden wird.

**GEFAHR**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen **unmittelbar zu Tod oder schweren Verletzungen** führen.

**WARNUNG**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Tod oder schweren Verletzungen** führen können.

**VORSICHT**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Verletzungen** führen können.

**ACHTUNG**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Sachschäden** führen können.

**1.3 Garantieansprüche – Haftungsausschluss**

Wenn die nachfolgenden Ausführungen nicht beachtet werden, entfällt unsere Gewährleistung. Gleiches gilt für Haftungsansprüche an den Hersteller. Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von Helios empfohlen oder angeboten werden, ist nicht statthaft. Eventuell auftretende Schäden unterliegen nicht der Gewährleistung.

**1.4 Vorschriften – Richtlinien**

Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßem Betrieb entspricht das Produkt den zum Zeitpunkt seiner Herstellung gültigen Vorschriften und EG-Richtlinien.

**1.5 Sendungsannahme**

Die Lieferung enthält den Raumsensor AIR1/KWL-FTF 0-10 V. Die Sendung ist sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit zu prüfen. Falls Schäden vorliegen umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

**1.6 Einlagerung**

Bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum sind zur Verhinderung schädlicher Einwirkungen folgende Maßnahmen zu treffen:

Schutz durch trockene, luft- und staubdichte Verpackung (Kunststoffbeutel mit Trockenmittel und Feuchtigkeitsindikatoren). Der Lagerort muss erschütterungsfrei, wassergeschützt und frei von übermäßigen Temperaturschwankungen sein. Schäden, deren Ursprung in unsachgemäßem Transport, unsachgemäßer Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.

**1.7 Bestimmungsgemäße Verwendung**

Der Raumsensor AIR1/KWL-FTF 0-10V findet Anwendung in nicht aggressiver, staubfreier Umgebung, in der Kälte-, Klima- und Reinraumtechnik, in Innenräumen, wie Wohnräumen, Büros, Hotels, Technikräumen, Versammlungs- und Tagungsstätten. Die Messumformer sind für die exakte Erfassung von Temperatur und Feuchte bestimmt.

Es wird ein digitaler, langzeitstabilisierter Sensor als Messelement für die Feuchte- und Temperaturmessung verwendet. Ein Feinabgleich durch den Anwender ist möglich.

**ACHTUNG****Ein bestimmungsfremder Einsatz ist nicht zulässig!****1.8 Personalqualifikation**

Installation, Instandhaltungs-, Wartungsarbeiten, Demontage, Montage, Reparatur, sowie der Einbau von Ersatzteilen, mit Ausnahme der elektrischen Arbeiten dürfen nur von eingewiesenen Fachkräften (Bsp.: Industriemechaniker, Mechatroniker, Schlosser oder vergleichbar) ausgeführt werden.

Alle elektrischen Arbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.

Bedienungs-, einfache Wartungs- und Reinigungsarbeiten des Gerätes (wie z.B. der Filterwechsel, die Wartung des Kondensatablaufes) dürfen durch den unterwiesenen Nutzer erfolgen.

**1.9 Funktionsweise**


Der kalibrierfähige Raumsensor AIR1/KWL-FTF 0-10V misst die relative Feuchte und / oder die Temperatur der Luft. Er wandelt die Messgrößen Feuchte und Temperatur in ein Normsignal von 0 - 10 V um. In formschönen Gehäuse aus Kunststoff, mit Schnappdeckel, Unterteil mit 4-Lochbefestigung, für Montage auf senkrecht oder waagerecht installierten UP-Dosen, mit Sollbruchstelle für Aufputzanschluss. Die relative Feuchte (in % r.H.) ist der Quotient aus dem Wasserdampftartialdruck und dem Sättigungsdampfdruck bei der jeweiligen Gastemperatur.

**KAPITEL 2****DATEN****AIR1/KWL-FTF 0-10V**

Maße (B x H x T) mm	85 x 85 x 27 mm
Spannungsversorgung	24 V AC ( $\pm 20\%$ ) , 15...36 V DC
Lastwiderstand	$R_L > 5 \text{ k}\Omega$
Leistungsaufnahme	0,6 W / 24 V DC; 1,2 VA / 24 V AC;
Sensor	digitaler Feuchtesensor, mit integriertem Temperatursensor, kleine Hysterese, hohe Langzeitstabilität
Messbereich Feuchte	0...100 % r.H. (Ausgang entspricht 0 -10 V)
Arbeitsbereich Feuchte	0...95 % r.H. (ohne Betauung)
Abweichung Feuchte	$\pm 2,0\%$ (20...80 % r.H.) bei +25°C, sonst $\pm 3,0\%$
Ausgang Feuchte	0 - 10 V
Messbereich Temperatur	0...+50°C (Ausgang entspricht 0 -10 V)
Arbeitsbereich Temperatur	0...+50°C
Abweichung Temperatur	$\pm 0,2\text{ K}$ bei +25°C
Ausgang Temperatur	0 - 10 V
Umgebungstemperatur	Lagerung -25...+50 °C; Betrieb -5...+55 °C
elektrischer Anschluss	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> , über Schraubklemmen
Gehäuse	Kunststoff, Werkstoff ABS, Farbe Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
Montage	Wandmontage oder auf UP-Dose, Ø 55 mm, Unterteil mit 4-Loch, für Befestigung auf senkrecht oder waagerecht installierten UP-Dosen für Kableinführung hinten, mit Sollbruchstelle für Kableinführung oben / unten bei AP $\pm 1\% / \text{Jahr}$
Langzeitstabilität	III (nach EN 60 730)
Schutzklasse	IP 30 (nach EN 60 529)
Schutztart	CE-Konformität nach EMV-Richtlinie
Normen	2014/30/EU, nach EN 61326-1, nach EN 61326-2-3

DE

## 2.2 Maße

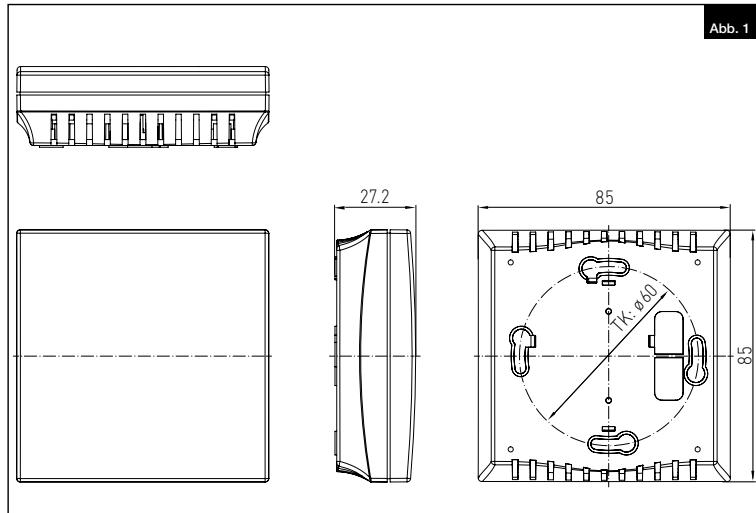

## KAPITEL 3


ELEKTRISCHER  
ANSCHLUSS**GEFAHR**

## 3.1 Gehäuse öffnen

**⚠ Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!**

Alle Arbeiten am/im Gerät dürfen nur von Fachkräften laut Kapitel „1.8 Personalqualifikation“ auf Seite 2 durchgeführt werden.


Schnapphaken nach innen drücken (s. Abb. 2).

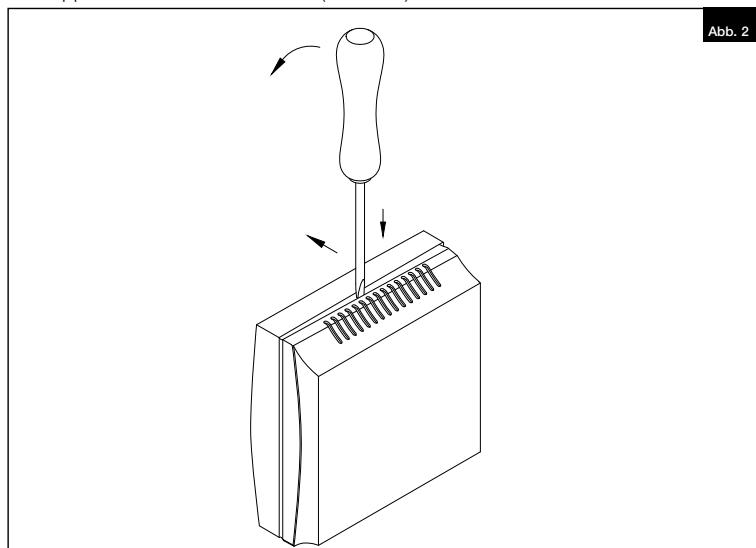

Beim späteren Zusammenbau die Schnapphaken auf einer Seite des Gehäuseunterteils einhaken und das Gehäuse einrasten.

### 3.2 Elektrischer Anschluss

Bei Anschluss an ein Lüftungsgerät oder Ventilator, dessen Anschlussplan beachten, siehe Montage- und Betriebsvorschrift des Lüftungsgeräts oder Ventilators.

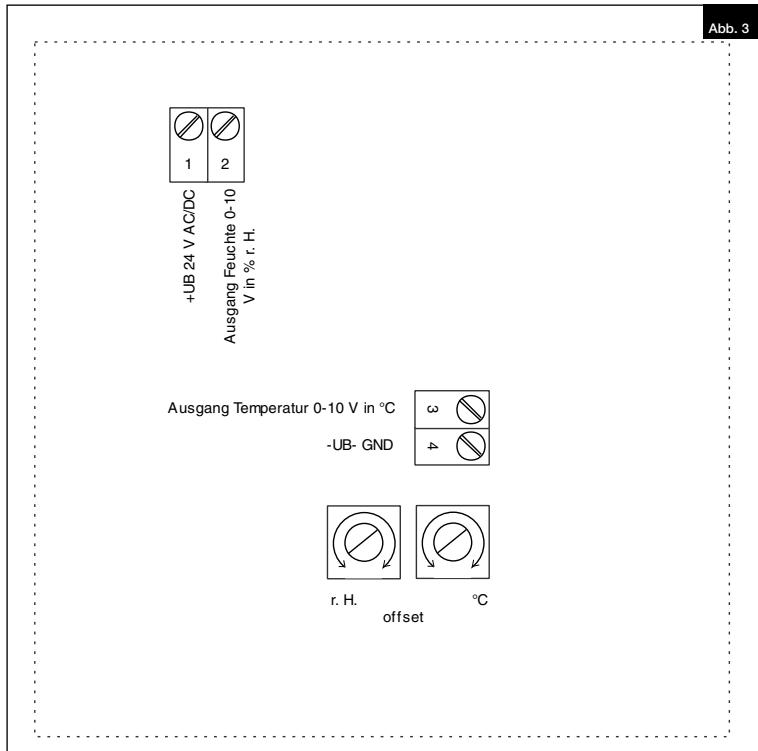

Maximale Leitungslänge zwischen Sensor und Steuerung: 50 m.

Empfohlener Leitungstyp für den Sensoranschluss: Geschirmte Leitung (bauseits) mit je 0,5 mm<sup>2</sup> Litzenquerschnitt. Der Schirm ist steuerungsseitig auf den GND aufzulegen.

#### HINWEIS

#### Bei Verwendung mit AIR1 Geräten

Der Temperaturbereich des FTF-Sensors muss in der AIR1 Steuerung angepasst werden.

Im Menü unter Konfiguration → Sensoreinstellungen → Raumtemp. 1 → Sensortyp 0-10V auswählen.

Falls folgende Werte voreingestellt sind, die unten genannte Korrektur vornehmen:

$$0V = 0^\circ\text{C}$$

$$10V = 40^\circ\text{C}$$

Korrektur: Den Wert bei 10V von 40°C auf 50°C einstellen.

DE

**Feuchtetafel**

Messbereich:  
0...100% r.H.

% r.H.	<b>U<sub>A</sub> in V</b>
0	0,0
5	0,5
10	1,0
15	1,5
20	2,0
25	2,5
30	3,0
35	3,5
40	4,0
45	4,5
50	5,0
55	5,5
60	6,0
65	6,5
70	7,0
75	7,5
80	8,0
85	8,5
90	9,0
95	9,5
100	10,0

**Temperaturtafel**

Messbereich:  
0...+50 °C

°C	<b>U<sub>A</sub> in V</b>
0	0,0
5	1,0
10	2,0
15	3,0
20	4,0
25	5,0
30	6,0
35	7,0
40	8,0
45	9,0
50	10,0

## KAPITEL 4

STILLLEGEN UND  
ENTSORGEN GEFAHR**⚠ Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!**

Bei der Demontage werden spannungsführende Teile freigelegt, die bei Berührung zu einem elektrischen Schlag führen. Vor der Demontage Gerät allpolig vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern!

Bauteile und Komponenten des Geräts, die ihre Lebensdauer erreicht haben, z.B. durch Verschleiß, Korrosion, mechanische Belastung, Ermüdung und / oder durch andere, nicht unmittelbar erkennbare Einwirkungen, sind nach erfolgter Demontage entsprechend den nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften fach- und sachgerecht zu entsorgen. Das Gleiche gilt auch für im Einsatz befindliche Hilfsstoffe wie Öle und Fette oder sonstige Stoffe. Die bewusste oder unbewusste Weiterverwendung verbrauchter Bauteile wie z.B. Laufräder, Wälzlager, Motoren, etc. kann zu einer Gefährdung von Personen, der Umwelt sowie von Maschinen und Anlagen führen. Die entsprechenden, vor Ort geltenden Betriebervorschriften sind zu beachten und anzuwenden.

Denken Sie an unsere Umwelt, mit der Rückgabe leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz!

**CHAPTER 1****GENERAL INFORMATION****1.1 Important information**

In order to ensure complete and effective operation and for your own safety, all of the following instructions should be read carefully and observed. The relevant national standards, safety regulations and instructions (e.g. DIN EN VDE 0100) as well as the technical connection conditions of the energy supply company must be observed and applied. Keep the operating instructions close to the unit for easy reference. After the final assembly, the document must be issued to the operator (tenant/owner).

**1.2 Warning and safety instructions**

The adjacent symbol is a safety-relevant warning symbol. All safety regulations and/or symbols must be absolutely adhered to, so that any dangerous situation is avoided.

**DANGER****△ DANGER**

Indicates dangers which will **directly result in death or serious injury** if the safety instruction is not followed.

**WARNING**

Indicates dangers which will **result in death or serious injury** if the safety instruction is not followed.

**CAUTION**

Indicates dangers which can result in **injuries** if the safety instruction is not followed.

**ATTENTION**

Indicates dangers which can result in **material damage** if the safety instruction is not followed.

**1.3 Warranty claims – Exclusion of liability**

Our warranty shall not apply if the following instructions are not observed. The same applies for liability claims against the manufacturer. The use of accessories, which are not recommended or offered by Helios, is not permitted. Any damage that may occur is not liable for warranty.

**1.4 Regulations - Guidelines**

If the product is installed correctly and used to its intended purpose, it conforms to all applicable regulations and EC guidelines at its date of manufacture.

**1.5 Receipt**

The delivery contains the room sensor AIR1/KWL-FTF 0-10 V. Please check delivery immediately on receipt for accuracy and damage. If damaged, please notify the carrier immediately. In case of delayed notification, any possible claim may be void.

**1.6 Storage**

When storing for a prolonged time, the following steps are to be taken to avoid damaging influences:

Protection by dry, air-dustproof packing (plastic bags with drying agent and moisture indicators). The storage place must be waterproof, vibration-free and free of temperature variations. Damages due to improper transportation, storage or commissioning must be verified and are not liable for warranty.

**1.7 Intended use**

The calibratable room sensor AIR1/KWL-FTF 0-10V is used in non-aggressive dust-free atmospheres in refrigeration, air conditioning, ventilation and clean room technology, in interior rooms such as residential rooms, offices, hotels, technical rooms, meeting rooms and convention centres. These measuring transducers are designed for exact detection of air temperature and humidity. A digital long-term stable sensor is used as a measuring element for humidity and temperature measurement. Fine adjustment by the user is possible.

**ATTENTION****Any use other than the intended use is prohibited!****1.8 Personnel qualification**

Installation, servicing, maintenance, removal, assembly, repairs and the installation of spare parts may be carried out by qualified personnel (e.g.: industrial mechanics, mechatronics engineers, metal workers or persons with compatible training) with the exception of electrical work.

All electrical work must only be carried out by qualified electricians.

Operating, simple maintenance and cleaning work on the unit (e.g. filter replacement, maintenance of the condensate drain) must only be carried out by instructed end users.

**1.9 Functionality**

The calibratable room humidity and temperature sensor AIR1/KWL-FTF 0-10V measures the relative humidity and / or temperature of air. It converts the measurands humidity and temperature into standard signals of 0 -10 V. In an elegant housing made of plastic, with snap-on lid, base with 4-hole attachment for installation on vertically or horizontally installed in-wall flush boxes, with predetermined breaking point for on-wall cable entry. The relative humidity (in % r.H.) is the quotient of water vapour partial pressure divided by the saturation vapour pressure at the respective gas temperature.


**CHAPTER 2****DATA****2.1 Technical data****AIR1/KWL-FTF 0-10 V**

Dimensions (W x H x D) mm	85 x 85 x 27 mm
Power supply	24 V AC ( $\pm 20\%$ ), 15...36 V DC
Load resistance	$R_L > 5 \text{ k}\Omega$
Power consumption	0.6 W / 24 V DC; 1.2 VA / 24 V AC;
Sensor	digital humidity sensor, with integrated temperature sensor, small hysteresis, high longterm stability
Measuring range humidity	0...100 % r.H. (output corresponding to 0 -10 V)
Operating range humidity	0...95 % r.H. (non-precipitating air)
Deviation humidity	$\pm 2,0\%$ (20...80 % r.H.) at +25°C, otherwise $\pm 3,0\%$
Output humidity	0 - 10 V
Measuring range temperature	0...+50°C (output corresponding to 0 -10 V)
Operating range temperature	0...+50°C
Deviation temperature	$\pm 0,2\text{ K}$ at +25°C
Output temperature	0 - 10 V
Ambient temperature	Storage -25...+50 °C; operation -5...+55 °C
Electrical connection	0.14 - 1.5 mm <sup>2</sup> , via screw terminals
Housing	plastic, material ABS, colour pure white (similar to RAL 9010)
Installation	wall mounting or on in-wall flush box, $\varnothing 55$ mm, base with 4-hole for mounting on vertically or horizontally installed in-wall flush boxes for cable entry from the back, with predetermined breaking point for on-wall cable entry from top / bottom in case of plain on-wall installation
Long-term stability	$\pm 1\%$ per year
Protection class	III (according to EN 60 730)

EN

Protection type  
StandardsIP 30 (according to EN 60 529)  
CE conformity, according to EMC directive  
2014 / 30 / EU, according to EN 61326-1,  
according to EN 61326-2-3

## 2.2 Dimensions

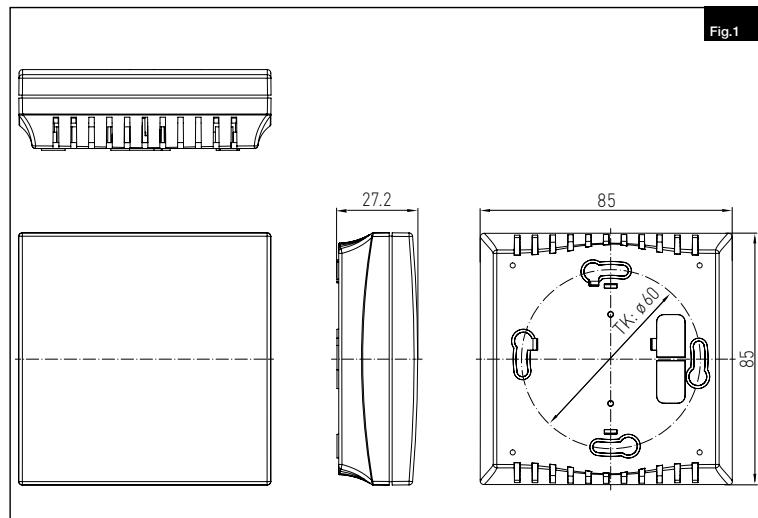

## CHAPTER 3

### ELECTRICAL CONNECTION


**DANGER**

#### 3.1 Open housing

**⚠ Danger to life due to electric shock!**

All work on/in the unit may only be carried out by qualified personnel in accordance with chapter „1.8 Personnel qualification“ on page 2.


Press snap-in hooks inwards (see Fig.2).

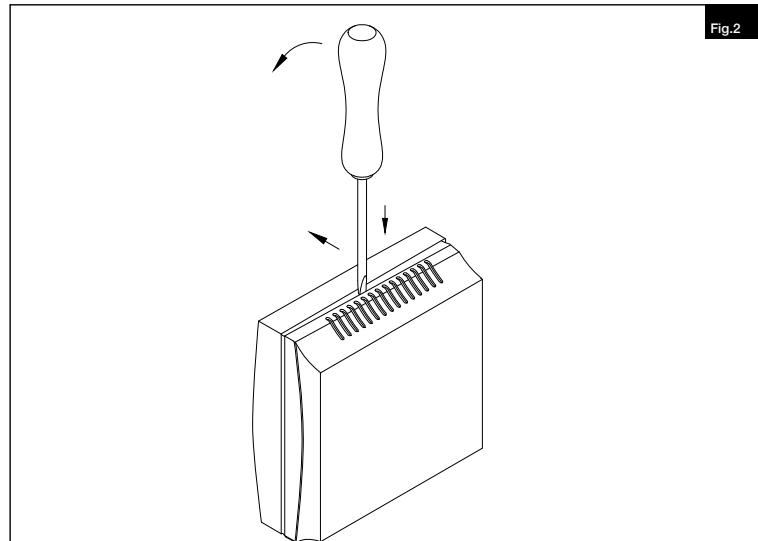

During subsequent assembly, hook in the snap-in hooks on one side of the housing base and snap in the housing.

### 3.2 Electrical connection

In case of connection to an ventilation unit or fan, observe the wiring diagram, see the installation and operating instructions for the ventilation unit or fan.

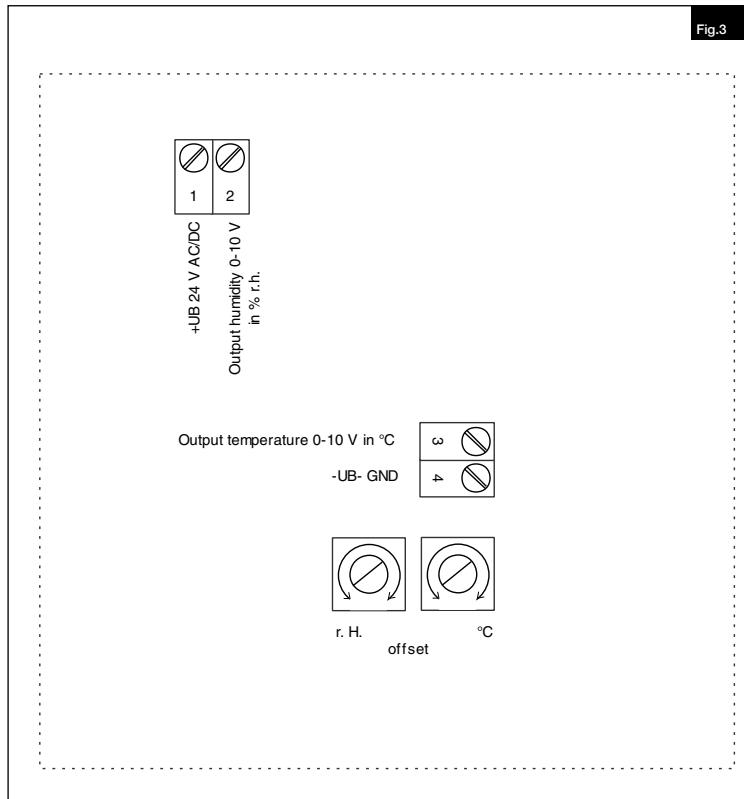

Maximum cable length between sensor and controls: 50 m.

Recommended cable type for the sensor connection: shielded cable (provided by customer) with 0.5 mm<sup>2</sup> strand cross-section. The shield must be applied to the GND on the control side.

#### NOTE

#### When using with AIR1 units

The temperature range of the FTF sensor must be adjusted in the AIR1 control system.

In the menu under Configuration → Sensor settings → Room temp. 1 → Select sensor type 0-10V.

If the following values are preset, make the correction below:

0V = 0°C

10V = 40°C

Correction: Adjust the value for 10V from 40°C to 50°C.

EN

**Humidity table**

Measuring range:  
0...100% r.H.

% r.H.	<b>U<sub>A</sub> in V</b>
0	0.0
5	0.5
10	1.0
15	1.5
20	2.0
25	2.5
30	3.0
35	3.5
40	4.0
45	4.5
50	5.0
55	5.5
60	6.0
65	6.5
70	7.0
75	7.5
80	8.0
85	8.5
90	9.0
95	9.5
100	10.0

**Temperatur table**

Measuring range:  
0...+50 °C

°C	<b>U<sub>A</sub> in V</b>
0	0.0
5	1.0
10	2.0
15	3.0
20	4.0
25	5.0
30	6.0
35	7.0
40	8.0
45	9.0
50	10.0

## CHAPTER 4

STANDSTILL AND  
DISPOSAL DANGER**⚠ Danger to life due to electric shock!**

When dismantling, live parts can be exposed, which can result in electric shock if touched. Before dismantling, isolate the unit from the mains power supply and protect against being switching on again!

Parts and components of the unit, whose service life has expired, e.g. due to wear and tear, corrosion, mechanical load, fatigue and/or other effects that cannot be directly discerned, must be disposed of expertly and properly after disassembly in accordance with the national and international laws and regulations. The same also applies to auxiliary materials in use. Such as oils and greases or other substances. The intended and unintended further use of worn parts, e.g. impellers, rolling bearings, filters, etc. can result in danger to persons, the environment as well as machines and systems. The corresponding operator guidelines applicable on-site must be observed and used.

Please think of the environment, you can make a significant contribution to the environmental protection by returning batteries and accumulators!

**CHAPITRE 1****NOTES GÉNÉRALES****1.1 Informations importantes**

Il est important de bien lire et de respecter toutes les consignes suivantes pour le bon fonctionnement du module et la sécurité des utilisateurs. Les normes et réglementations nationales sont à respecter. Conserver la notice de montage et d'utilisation comme référence à proximité de l'appareil. Après le montage final, le document doit être remis à l'utilisateur (locataire / propriétaire).

**1.2 Précautions et consignes de sécurité**

**Le symbole ci-contre indique une consigne de sécurité. Toutes les consignes et symboles doivent être impérativement respectés afin d'éviter tout danger.**

**DANGER****△ DANGER**

Dangers pouvant entraîner **directement la mort ou des blessures graves** si les mesures ne sont pas respectées.

**AVERTISSEMENT**

Dangers pouvant entraîner la **mort ou des blessures graves** si les mesures ne sont pas respectées.

**ATTENTION**

Dangers pouvant entraîner des **blessures graves** si les mesures ne sont pas respectées.

**POINT IMPORTANT**

Dangers pouvant entraîner des **dommages matériels** si les mesures ne sont pas respectées.

**1.3 Garanties - Réserves constructeur**

Toute demande de remplacement ou de réparation à titre gratuit sera déclinée en cas de non-respect des indications contenues dans la notice. L'utilisation d'accessoires, non fournis, non conseillés ou non proposés par Helios, est interdite. Si ces consignes ne sont pas respectées, la garantie s'annule. Idem pour les réserves constructeur.

**1.4 Réglementations - Normes**

Cet appareil est conforme aux directives CE en vigueur le jour de sa fabrication et sous ne réserve d'une utilisation appropriée.

**1.5 Réception de la marchandise**

La livraison comprend la sonde d'ambiance AIR1/KWL-FTF 0-10.

Dès réception, vérifier l'état et la conformité du matériel commandé. En cas d'avaries, des réserves doivent être portées sur le bordereau du transporteur. Elles doivent être précises, significatives, complètes et confirmées par lettre recommandée au transporteur. Attention, le non-respect de ces procédures peut entraîner le rejet de la réclamation.

**1.6 Stockage**

Pour un stockage de longue durée et pour éviter toute détérioration préjudiciable, il convient de se conformer aux instructions suivantes : protéger avec un emballage sec, étanche à l'air et à la poussière (sac en matière synthétique contenant des sachets déshydrateurs et des indicateurs d'humidité). Stocker le matériel à l'abri de l'eau, des vibrations et des variations de température. Les dommages dus à de mauvaises conditions de transport ou de stockage ou à une utilisation anormale sont décelables et ne sont pas couverts par la garantie.

**1.7 Domaines d'utilisation**

Le sonde d'ambiance, AIR1/KWL-FTF 0-10V, capteur est utilisé dans un environnement non agressif, exempt de poussières, en technique frigorifique, de climatisation et de salles blanches, dans les espaces intérieurs tels que les pièces d'habitation, bureaux, hôtels, salles de maintenance, salles de réunion et centres de conférences. Les convertisseurs de mesure sont conçus pour donner la mesure exacte de la température et de l'humidité. Un capteur numérique à haute stabilité à long terme est utilisé comme élément de mesure pour la mesure de l'humidité et de la température. L'ajustage fin peut être effectué par l'utilisateur.

**POINT IMPORTANT**

**Toute autre utilisation n'est pas permise !**

### 1.8 Qualification du personnel

Les travaux d'installation, d'entretien, de maintenance, démontage, montage, réparation, ainsi que l'installation des pièces détachées, à l'exception des travaux d'électricité, doivent être effectués par du personnel qualifié

(par ex. : mécaniciens industriels, mécatroniciens, mécaniciens ajusteurs ou équivalent).

Tous les travaux d'ordre électrique doivent être effectués par un électricien qualifié.

Les travaux d'utilisation, d'entretien et de nettoyage simples sur l'appareil (tels que le changement des filtres, l'entretien de l'évacuation des condensats) peuvent être effectués par l'utilisateur qualifié.

### 1.9 Fonctionnement

Le sonde d'ambiance, AIR1/KWL-FTF 0-10V, capteur d'humidité-température étaillonnable, mesure l'humidité relative et / ou la température de l'air. Il convertit les grandeurs de mesure, humidité et température, en un signal normalisé de 0 -10 V ou de 4...20 mA, il est disponible au choix avec ou sans écran (pour afficher l'humidité effective et la température effective). Intégré dans un boîtier esthétique en matière plastique avec couvercle emboîté, partie inférieure avec 4 trous pour fixation sur boîtes d'encastrement montées verticalement ou horizontalement, avec point de rupture pour raccordement en saillie. L'humidité relative (en % h.r.) est le quotient de la pression partielle de vapeur d'eau contenue dans le gaz par la pression de vapeur saturante à la même température.

## CHAPITRE 2

### DONNÉES

#### 2.1 Données techniques

##### AIR1/KWL-FTF 0-10V

Dimensions (L x H x P) mm

85 x 85 x 27 mm

Alimentation en tension

24 V ca ( $\pm 20\%$ ), 15...36 V cc

Résistance de charge

$R_L > 5\text{ k}\Omega$

Puissance absorbée

0,6W / 24V cc;

1,2VA / 24V ca;

Capteur

capteur d'humidité numérique, avec capteur de température intégré, petite hystérésis, haute stabilité à long terme

0...100 % h.r. (sortie correspond à 0 -10 V)

0...95 % h.r. (sans condensation)

$\pm 2,0\%$  (20...80 % r.H.) à +25°C,

sinon  $\pm 3,0\%$

0 - 10 V

0...+50°C (sortie correspond à 0 -10 V)

0...+50°C

$\pm 0,2\text{ K}$  à +25°C

0 - 10 V

Stockage -25...+50 °C; utilisation -5...+55 °C

0,14 - 1,5 mm<sup>2</sup>, par bornes à vis

matière plastique, matériau ABS, couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

montage mural ou sur boîte d'encastrement, Ø 55 mm, partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes d'encastrement montées verticalement ou horizontalement pour passage de câble par l'arrière, avec point de rupture pour passage de câble par le haut/bas pour montage en saillie

$\pm 1\% / \text{an}$

III (selon EN 60 730)

IP 30 (selon EN 60 529)

Montage

Stabilité à long terme

Classe de protection

Type de protection

**FR**

Normes

conformité CE selon Directive « CEM »  
2014/30/EU, selon EN 61326-1,  
selon EN 61326-2-3

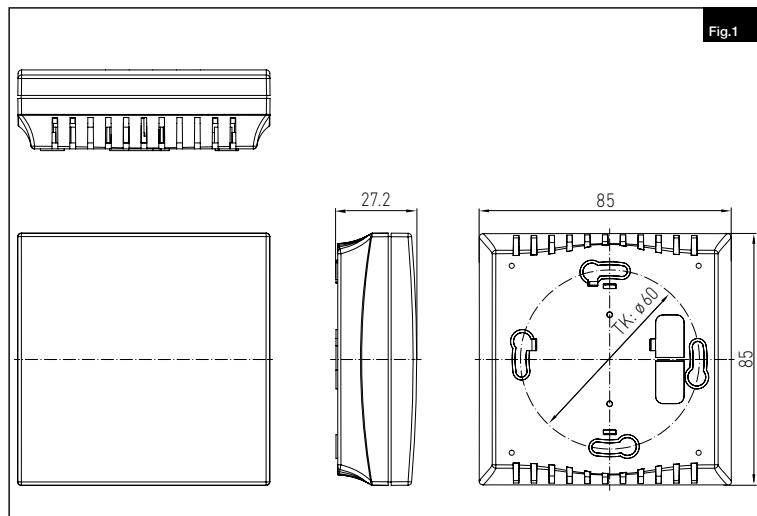
**2.2 Dimensions**

Fig.1

**CHAPITRE 3****RACCORDEMENT  
ÉLECTRIQUE**
**DANGER**
**3.1 Ouverture du caisson**

**Danger de mort par électrocution !**

Tous les travaux sur/dans l'appareil doivent être effectués par des professionnels conformément au chapitre „1.8 Qualification du personnel“ en page 2.

Pousser les crochets d'encliquetage vers l'intérieur (voir. Fig.2).


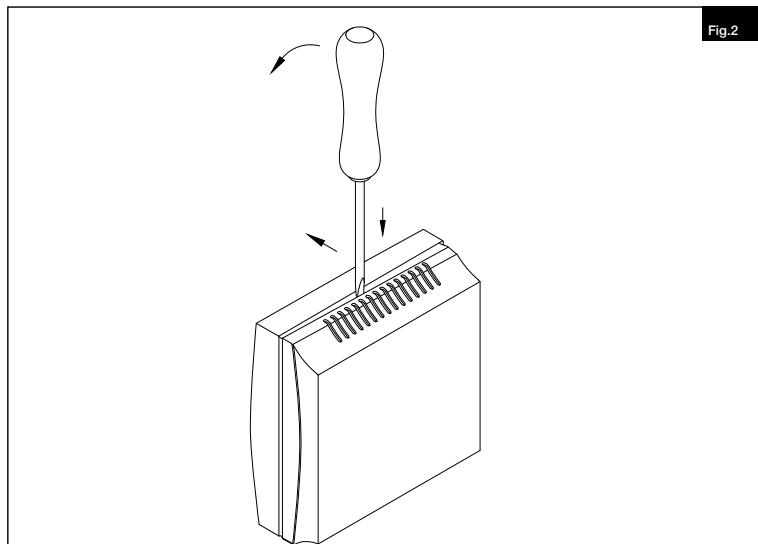


Fig.2

Pour le remontage ultérieur, accrocher les crochets d'encliquetage sur un côté de la partie inférieure du boîtier et enclencher le boîtier.

### 3.2 Raccordement électrique

Lors du raccordement à un caisson ou à un ventilateur, respectez le schéma de raccordement, consultez les instructions de montage et d'utilisation du caisson ou du ventilateur.

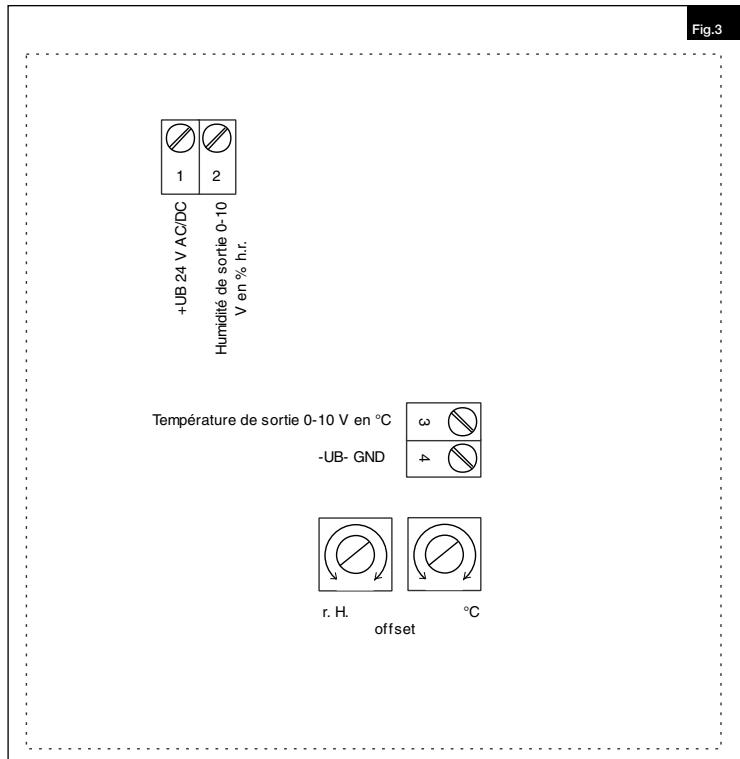

Longueur maximale du câble entre la sonde et la régulation : 50 m.

Type de câble recommandé pour le raccordement de la sonde : Câble blindé (fourni par le client) avec une section de 0,5 mm<sup>2</sup> chacun. Le blindage doit être raccordé au GND du côté de la régulation.

#### REMARQUE

#### Lors de l'utilisation avec une centrale de la gamme AIR1

La plage de température du capteur FTF doit être ajustée dans la régulation AIR1.

Dans Menu → Configuration → Réglage sonde → Temp. Ambiance 1 → Type de sonde = 0-10V .

Si les valeurs suivantes sont réglées :

0V = 0°C

10V = 40 °C

Il convient de modifier le maximum en 10V = 50 °C.

FR

**Tableau d'humidité**  
plage de mesure:  
0...100% r.H.

% h.r.	U <sub>A</sub> en V
0	0,0
5	0,5
10	1,0
15	1,5
20	2,0
25	2,5
30	3,0
35	3,5
40	4,0
45	4,5
50	5,0
55	5,5
60	6,0
65	6,5
70	7,0
75	7,5
80	8,0
85	8,5
90	9,0
95	9,5
100	10,0

**Tableau de température**  
plage de mesure:  
0...+50 °C

°C	U <sub>A</sub> en V
0	0,0
5	1,0
10	2,0
15	3,0
20	4,0
25	5,0
30	6,0
35	7,0
40	8,0
45	9,0
50	10,0

## CHAPITRE 4

DÉMONTAGE ET  
RECYCLAGE**DANGER****⚠ Risque de mort par électrocution !**

Lors du démontage, les parties sous tension peuvent déclencher un choc électrique. Avant le démontage, mettre l'appareil hors tension et éviter tout redémarrage intempestif !



Les pièces, composants et matériel démonté arrivés en fin de vie (usure, corrosion, dégradation, etc.), sans conséquences nuisibles immédiates, sont à recycler selon les normes et règlementations nationales et internationales. Idem pour les produits consommables (huile, graisse, etc.).

La réutilisation consciente ou inconsciente de matériel usé (hélices, turbines, courroies, etc.) peut représenter un danger pour les personnes et pour l'environnement, tout comme pour les machines et les installations. Il est important de connaître et respecter les normes locales.

Pensez à notre environnement, avec le recyclage vous apportez une contribution à la protection de l'environnement !



Als Referenz am Gerät griffbereit aufbewahren!  
Please keep this manual for reference with the unit!  
Conservez cette notice à proximité de l'appareil!

Druckschrift-Nr.

Print-No.

No. Réf. 25 424-002/24-0293/23-0431/V01/0724

[www.heliosventilatoren.de](http://www.heliosventilatoren.de)

**Service und Information**

- D HELIOS Ventilatoren · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen  
CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstrasse 4 · 8112 Oetlingen  
A HELIOS Ventilatoren · Siemensstraße 15 · 6063 Rum/Innsbruck

- F HELIOS Ventilateurs · 9 rue du Gibier · 67120 Molsheim  
GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wynccolls Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ